



# Pompe centrifuge à moteur hydraulique à amorçage automatique




## FMC-150SP-HYD-206

- Aspiration 1-1/2 po Refoulement 1-1/4 po
- Amorçage automatique
- Recommandée pour une utilisation sur les circuits hydrauliques suivants :
  - ✓ Centre fermé à compensation de pression
  - ✓ Centre fermé à détection de charge ou à compensation de pression
  - ✓ Centre ouvert de 26,5 à 60,6 l/mn (7 à 16 gal/mn)
- Robinet à aiguille intégral de dérivation jusqu'à 34 l/mn (9 gal/mn) sur les circuits à centre ouvert
- Joint mécanique en carbure de silicium à service sévère en option
- Roue résistante aux agents chimiques Valox® ou en fonte en option
- Arbre en acier inoxydable et bague d'usure


Valox® est une marque déposée de GE Plastics.


Viton® est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers.

## GRAPHIQUE DE PERFORMANCES

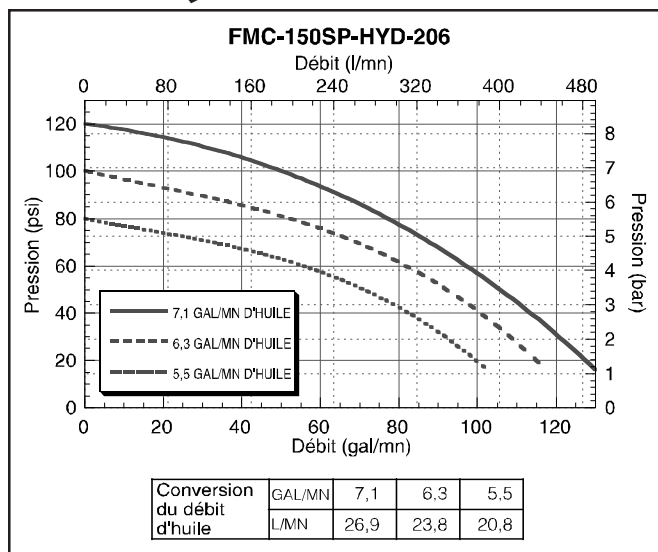

## DIMENSIONS

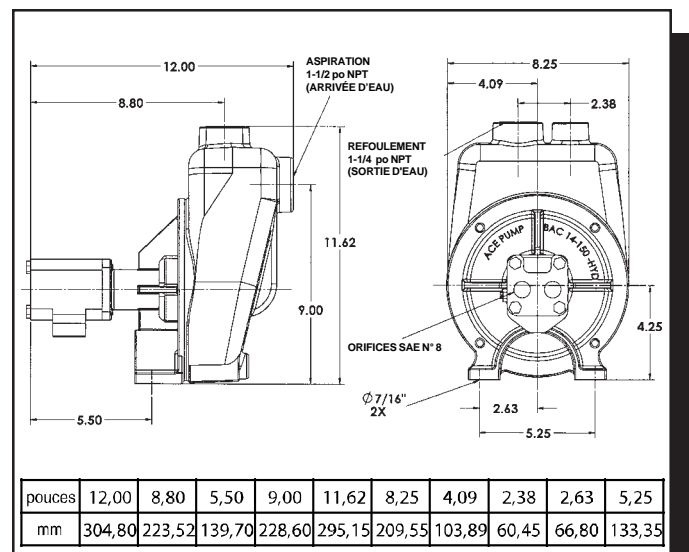

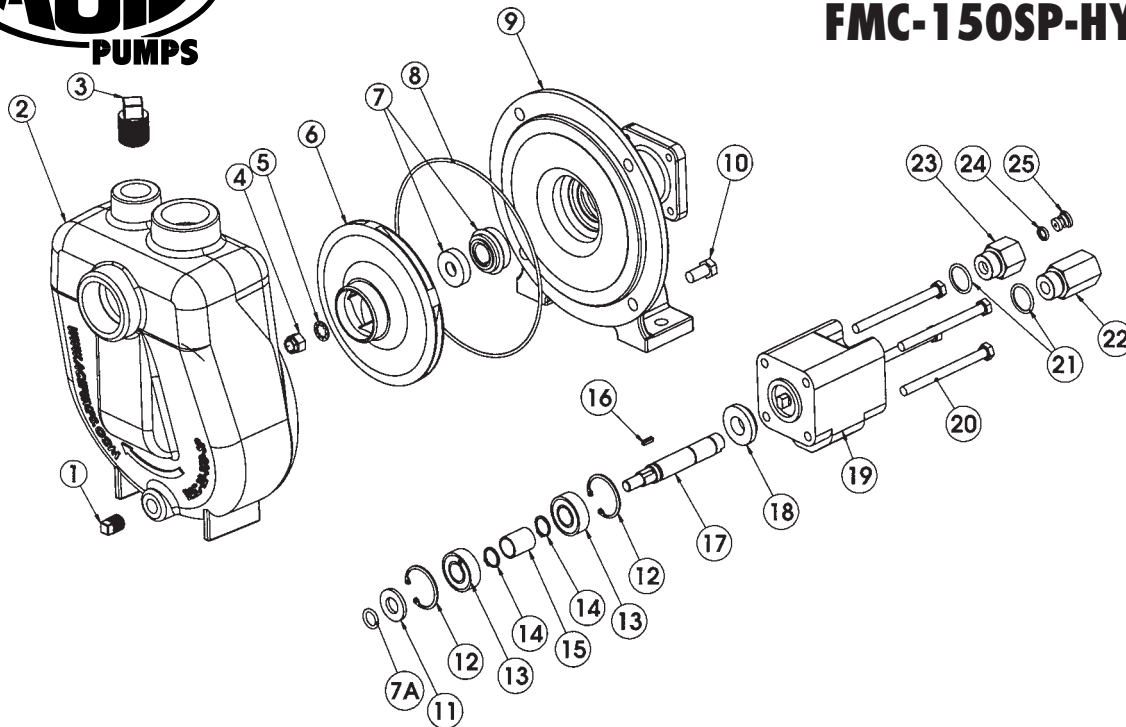

N° RÉF.	NUMÉRO DE PIÈCE	N° EDP	DESCRIPTION	REQ.
1	20750	20750	Bouchon fileté, vidange, 1/4 po NPT	1
2	BAC-12-150-SP	40254	Volute, amorçage automatique, 1-1/2 po x 1-1/4 po	1
3	41105	41105	Bouchon fileté, remplissage, 3/4 po NPT	1
4	BAC-23-A	40391	Écrou, 3/8 po NF, plaqué cadmium	1
5	BAC-24-HYD-SS	40400	Rondelle en étoile, 3/8 po, acier inoxydable	1
6	BAC-26-150-P	40446	Roue, Valox, rainure de clavette	1
6	BAC-26-150-CI	40445	Roue, fonte, rainure de clavette (en option)	1
*7	BAC-7V	40151	Joint mécanique, Viton (comprend un joint torique 40160)	1
7	BAC-7SC	40152	Joint mécanique, carbure de silicium (comprend un joint torique 40160) (en option)	1
7A	40160	40160	Joint torique, joint d'arbre	1
*8	BAC-4-150	40015	Joint torique, joint de corps	1
9	BAC-14-150-HYD	40305	Cadre de montage (pour moteur hydraulique série 200)	1
10	40950	40950	Boulon, 3/8 po NC x 3/4 po à tête hexagonale	4
10	40930	40930	Boulon, 3/8 po NC x 3/4 po à tête hexagonale, acier inoxydable (en option)	4
11	BAC-54	41130	Bague de projection	1
12	BAC-33	40810	Circlip, interne, cadre de montage BAC-14	2
13	BAC-37	40870	Roulement à billes, étanche, arbre BAC-6	2
14	BAC-32	40790	Circlip, externe, arbre BAC-6	2
15	BAC-32-S	40795	Pièce d'écartement pour arbre BAC-6	1
16	BACH-25	40420	Clavette, 1/8 po x 1/8 po x 1/2 po	1
17	BAC-6-HYD-SS	40061	Arbre, diamètre 5/8 po, rainure de clavette et rainure de tenon, acier inoxydable	1
18	S200	40161	Pièce d'écartement de porte-joint pour moteur hyd. série 200, à partir de 6/00	1
19	BAC-75-HYD-206N	41397	Moteur hydraulique, 7 gal/mn	1
20	41258	41258	Boulon, 5/16 po NC x 3-3/4 po à tête hexagonale (pour moteur 206)	4
21	41875	41875	Joint torique, raccord SAE n° 8	2
22	BAC-78-8SAE	41441	Ensemble de vérification inverse, mâle SAE n° 8 x femelle 1/2 po NPT	1
23	BAC-80-8SAE	41455	Corps, orifice élargisseur, mâle SAE n° 8 x femelle 1/2 po NPT	1
24	41448	41448	Joint torique, insert d'orifice	1
25	BAC-79-7	41456	Orifice, insert élargisseur, 0,109	1
#	RK-FMC-150	52710	Trousse de réparation pour pompe série FMC-150	-
#	RK-BAC-75-HYD-L	41374	Trousse de réparation pour moteur série 200-L	-

\* Éléments compris dans la trousse de réparation de pompe

**Ace Pump Corporation • P.O. Box 13187 - 1650 Channel Avenue • Memphis, TN 38113 É.U.A.**  
**www.AcePumps.com • Téléphone : 901-948-8514 • Télécopieur : 901-774-6147**